
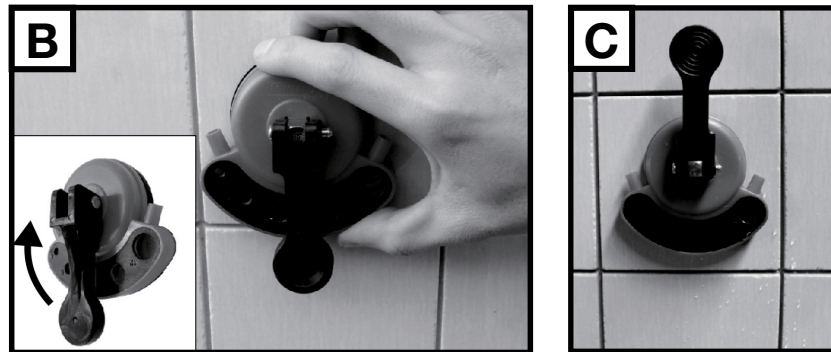


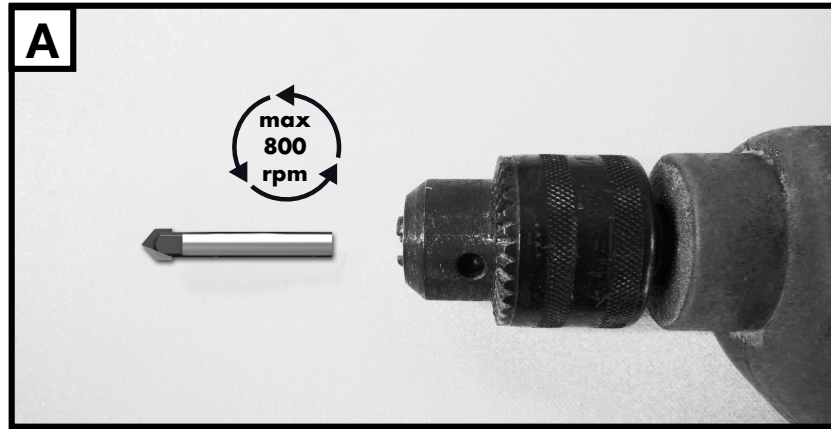

(GB) (IE) (NI)

Please note:

- Cooling the drill minimizes wear and prolongs the product's service life.
- Prevent contact between current-carrying components and coolants.
- Drill carefully! Do not exert excessive force while drilling.
- Disable the drill's impact function to prevent your tiles from cracking and the drill bit from being damaged.
- Always remove the drilling core after drilling.
- Cooling the drill bit:
- Fill a dropper bottle with water. To cool the drill bit, carefully inject some water into the drilling aid as depicted in Fig. D.
- While drilling, move the drill back and forth to allow the water to drain through the drilling aid once you have finished drilling.

● Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

(NI) **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

(FR) (BE)

Veuillez noter que :

- Le refroidissement de la perceuse minimise l'usure et prolonge sa durée de vie.
- Évitez tout contact entre les composants sous tension et les liquides de refroidissement.
- Percez avec précaution ! N'exercez pas de force excessive pendant le perçage.
- Désactivez la fonction percussion de la perceuse pour éviter de fissurer le carrelage et d'endommager le foret.
- Retirez toujours la carotte de forage après le perçage.
- Refroidissement du foret :
- Remplissez un flacon compte-gouttes d'eau. Pour refroidir le foret, injectez délicatement de l'eau dans le guide de perçage, comme illustré à la figure D.
- Pendant le perçage, effectuez des mouvements de va-et-vient pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le guide de perçage une fois le perçage terminé.

● Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

(NL) (BE)

Opmerking:

- Koeling van de boor vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het product.
- Voorkom contact tussen stroomvoerende onderdelen en koelmiddelen.
- Boor voorzichtig! Oefen geen overmatige kracht uit tijdens het boren.
- Schakel de klopfunctie van de boor uit om te voorkomen dat uw tegels barsten en de boor beschadigd raakt.
- Verwijder na het boren altijd de boorkern.
- Koeling van de boor:
- Vul een druppelflesje met water. Om de boor te koelen, spuit voorzichtig wat water in de boorhulp zoals weergegeven in afbeelding D.
- Beweeg tijdens het boren de boor heen en weer, zodat het water via de boorhulp kan weglopen zodra u klaar bent met boren.

● Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

(DE) (AT) (CH)

Hinweis:

- Durch Kühlung der Bohrer wird der Verschleiß minimiert und die Lebenszeit/Standzeit erhöht.
- Bitte verhindern Sie den Kontakt der Kühlflüssigkeit mit Stromführenden Bauteilen.
- Bohren Sie behutsam! Üben Sie nicht zu viel Kraft auf den Bohrer aus.
- Bohren Sie ohne "Schlag", damit Ihre Fliesen nicht zerspringen und die Bohrkronen nicht beschädigt wird.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern.
- Abkühlung der Bohrkronen:
- Füllen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie nun vorsichtig Wasser wie in Abb. D angezeigt in die Bohrhilfe hinein um die Bohrkronen abzukühlen.
- Bewegen Sie den Bohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende durchlaufen kann.

● Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

