

/// PARKSIDE®



STOJAN NA UHLOVÚ BRÚSKU

PWS B1
WWS-WSST125-YY01

SK



STOJAN NA UHLOVÚ BRÚSKU







Originálny návod na obsluhu







IAN 496301_2504

SK

A

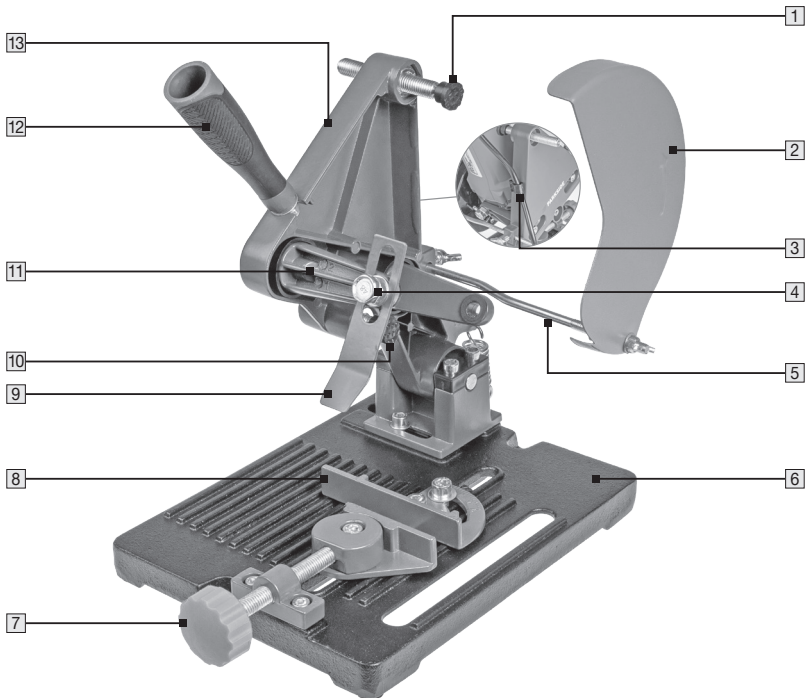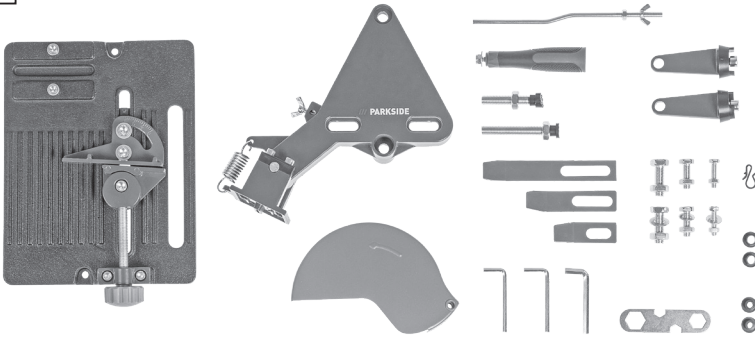

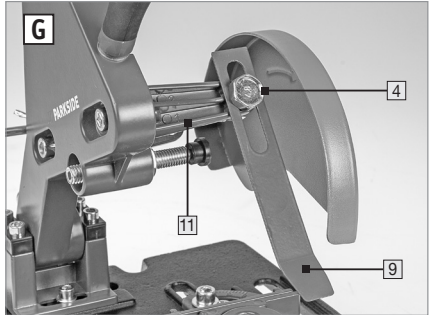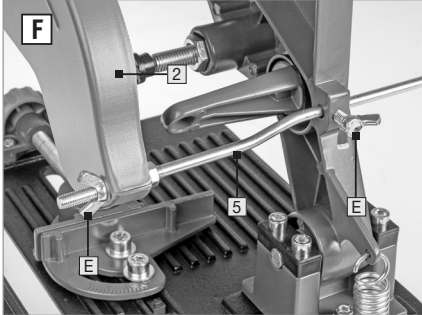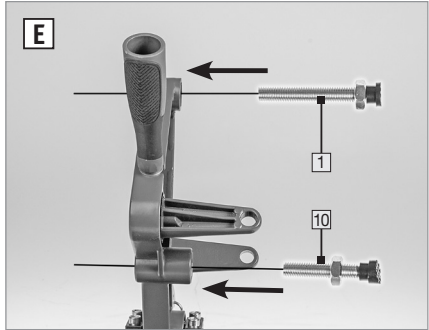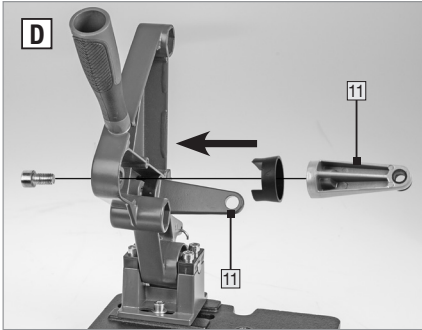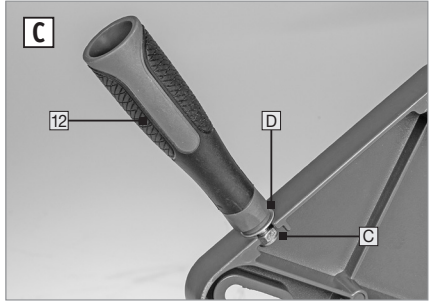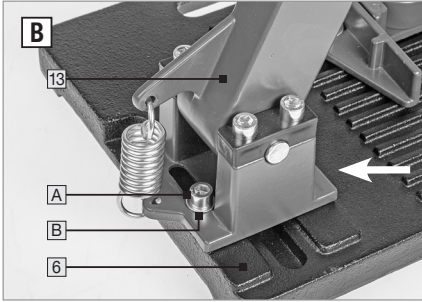

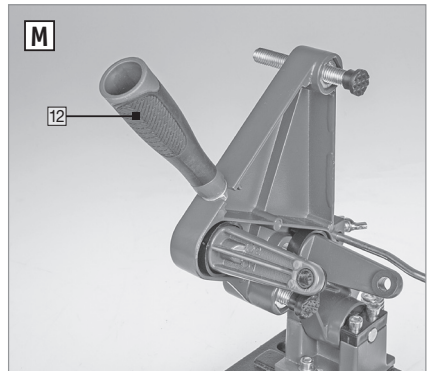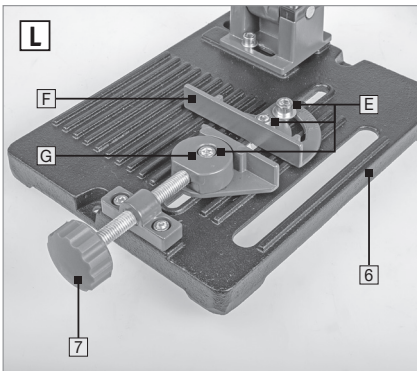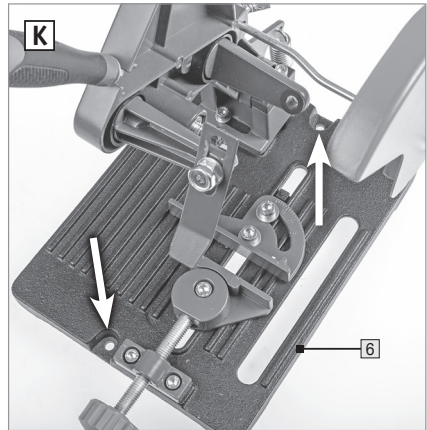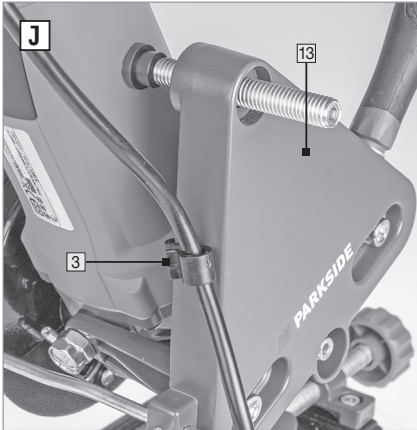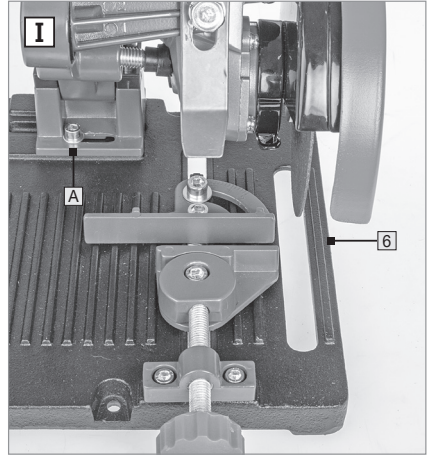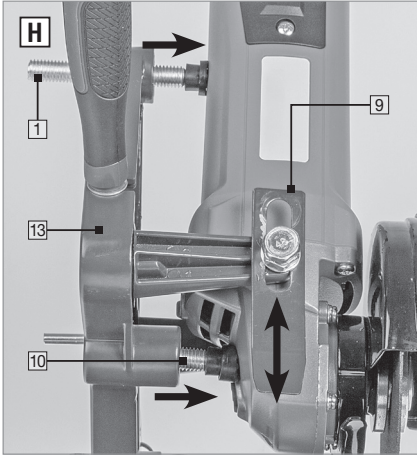

Obsah

1. Úvod	06
Použité symboly.....	06
Rozsah dodávky (obr. A).....	07
Popis súčastí.....	07
2. Technické údaje	07
3. Bezpečnosť	07
Účelné používanie.....	07
Bezpečnostné pokyny.....	08
Bezpečnostné pokyny pre rezacie stroje.....	08
4. Pred použitím	10
Kontrola produktu a obsahu dodávky.....	10
Montáž (obr. B – K).....	11
5. Použitie	12
Upínacie zariadenie (obr. L).....	12
Rozbrusovanie (obr. M).....	12
6. Údržba, čistenie, skladovanie a preprava	13
Údržba.....	13
Čistenie.....	13
Skladovanie.....	13
Preprava.....	13
7. Recyklácia	13
Likvidácia obalov, papiera a tlačovín.....	13
Likvidácia výrobku.....	13
8. Odstránenie chýb	14
9. Vyhlásenie o zhode	14

1. Úvod

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa pre kúpu vysokohodnotného produktu. Návod na obsluhu je súčasťou tohto stojana na uhlovú brúsku (ďalej len „stojan na rozbrusovanie“ alebo „výrobok“). Obsahuje dôležité pokyny pre zachovanie bezpečnosti, pre používanie a likvidáciu. Pred použitím produktu sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a s bezpečnostnými pokynmi. Používajte produkt iba opísaným spôsobom a pre uvedené oblasti používania. Pri odovzdaní produktu tretej osobe jej postúpte celú dokumentáciu.

Použité symboly

Následne uvedené symboly a signálne slová sú použité v tomto návode na obsluhu, na produkte alebo na obale.

VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE!

Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok malé alebo stredné zranenie.

POKYN!

Upozorňuje na možné vecné škody.



Tento symbol poukazuje na užitočné dodatočné informácie pre montáž alebo použitie.



Výrobky označené týmto symbolom sú v súlade so všetkými platnými ustanoveniami Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Pozor!



Noste ochranu sluchu.



Noste ochranné okuliare.



Noste protiprachovú masku.



Používajte ochranné rukavice.



Noste ochranný štít.



Vyhýbajte sa trhavým pohybom. Na obrobok vyvíjajte rovnomerný tlak.



V pracovnej oblasti nesmú byť žiadne iné osoby.

Označenie modelu na výrobku je kombináciou písmen a čísel:

PWS B1
WWS-WSST125-YY01

=

Stojan na uhlovú brúsku

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x otočné rameno
- 1 x základná doska vrátane upínacieho zariadenia
- 1 x rukoväť
- 2 x držiaky
- 2 x nastavovacie skrutky
- 6 x upevňovacie skrutky vždy 2x M6/M8/M10
- 3 x podložky vždy 1x M6/M8/M10
- 6 x skrutkové matice vždy 2x M6/M8/M10
- 3 x rozpery vždy 1x 60/90/130 mm
- 4 x plastové objímky vždy 2x M6/M8
- 1 x držiak pre ochranný kryt
- 1 x ochranné veko
- 3 x imbusové kľúče (veľ. 4, 5 a 6)
- 1 x otvorený kľúč (10 mm, 14 mm, 17 mm)
- 1 x káblová svorka

Popis súčastí

- 1 Nastavovacia skrutka s priamou prítlačnou pätkou
- 2 Ochranný kryt
- 3 Káblová svorka
- 4 Upevňovacia skrutka
 - 2x skrutka, matica M6 a podložka vrátane plastovej objímky
 - 2x skrutka, matica M8 a podložka vrátane plastovej objímky
 - 2x skrutka, matica M10 a podložka vrátane plastovej objímky
- 5 Držiak pre ochranný kryt
- 6 Základná doska
- 7 Otočný gombík
- 8 Upínacie zariadenie
- 9 Rozpera (3 dĺžky)
- 10 Nastavovacia skrutka s uhlovou prítlačnou pätkou
- 11 Držiak (2x)
- 12 Rukoväť
- 13 Otočné rameno

2. Technické údaje

Č. modelu	PWS B1 WWS-WSST125-YY01
Rozmery:	cca 27 x 19 x 29 cm (D x Š x V)
Hmotnosť:	3,04 kg
Priemer rezného kotúča	125 mm

Max. rozmer obrobku

Rúra:

Okrúhla rúra: 30 x 2 mm (\varnothing x D)
ostatné tvary: 30 x 2 mm (Š x D)

Tyče:

Okrúhle tyče: 12 mm (\varnothing)
ostatné tvary: 12 mm (Š)

Platne:

45 x 2 mm (Š x D)

3. Bezpečnosť

Účelné používanie

Stojan na rozbrusovanie bol navrhnutý na súkromné použitie a bol určený na nasledujúce účely použitia v hobby a DIY oblasti:

- Na rozbrusovanie výhradne s lepenými, vystuženými reznými kotúčmi (EN 12413). Pre uhlové brúsky s priemerom kotúča 125 mm. Určený pre uhlové brúsky so závitom rukoväte M6/M8/M10 (napr. Parkside PWS 125 G6, PPWS 125 A1) a pre väčšinu jednoručných uhlových brúsok s veľkosťou kotúča 125 mm.
- Nie je schválený na použitie s diamantovými reznými kotúčmi.

Stojan na rozbrusovanie sa smie používať len v súlade s pokynmi a bezpečnostnými informáciami v tomto návode na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto stojanom na uhlovú brúsku, ako aj všeobecné bezpečnostné informácie o elektrickom náradí a špeciálne bezpečnostné informácie o rozbrusovaní uvedené v návode na obsluhu vašej uhlovej brúsky.

Zanedbania pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov a inštrukcií môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Uchovajte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny pre rezacie stroje

- a) **Zdržiavajte sa a aj osoby v blízkosti mimo roviny rotujúceho rezného kotúča.**
Ochranný kryt musí chrániť obsluhu pred úločkami a náhodným kontaktom s brúsnym kotúčom.
- b) **Pre elektrické náradie používajte výhradne iba lepené, vystužené rezné kotúče, ktoré sú vhodné a určené pre toto elektrické náradie.** *Len skutočnosť, že príslušenstvo dokážete pripevniť k elektrickému náradíu, nezaručuje bezpečné používanie.*
- c) **Prípustné otáčky vkladacích nástrojov musia byť minimálne také vysoké ako maximálne otáčky zadané na elektrickom nástroji.** *Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako je prípustné, sa môže rozlomiť a vymrštiť.*
- d) **Brúsne kotúče sa smú používať len na odporúčané použitia.** **Napríklad: Nikdy nebrúste bočnou plochou rezného kotúča.** *Rezné kotúče sú určené na odstraňovanie materiálu hranou kotúča. Bočné pôsobenie sily na tieto brúsne kotúče ich môže zlomiť.*
- e) **Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami vybraný rezný kotúč.** *Vhodné príruby podopierajú rezný kotúč, čím sa znižuje nebezpečenstvo zlomenia rezného kotúča.*
- f) **Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom elektrického náradia.** *Vkladacie nástroje nesprávnej veľkosti nie je možné dostatočne ochrániť ani skontrolovať.*
- g) **Brúsne kotúče a príruby musia presne doliehať na brúsnom vretene elektrického náradia.** *Vkladacie nástroje, ktoré presne nedoliehajú na brúsnom vretene elektrického náradia, sa budú otáčať nerovnomerne, nadmerne vibrovať a môžu viesť k strate kontroly.*
- h) **Nepoužívajte poškodené rezné kotúče.** **Pred každým použitím skontrolujte brúsne kotúče kvôli odštiepeniam a prasklinám.** **Ak elektrické náradie alebo rezný kotúč spadne, skontrolujte, či nie je**

poškodený, alebo ho vymeňte za nepoškodený rezný kotúč. Po kontrole a inštalácii rezného kotúča sa vy a akékoľvek osoby v blízkosti nezdržiavajte v rovine rotujúceho rezného kotúča a nechajte nástroj bežať na maximálne otáčky počas jednej minúty. *Poškodené rezné kotúče sa zvyčajne počas tejto skúšobnej doby zlomia.*

- i) **Používajte osobné ochranné vybavenie. V závislosti od použitia noste ochranu celej tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. V prípade potreby noste masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, aby ste sa chránili pred malými brúsnyimi a materiálovými časticami.** *Ochrana očí musí chrániť pred odletujúcimi úlomkami vznikajúcimi počas rôznych použití. Masku proti prachu alebo respirátor musí filtrovať prach vznikajúci počas použitia. Ak ste počas dlhej doby vystavení silnému hluku, môžete utpieť stratu sluchu.*
- j) **Udržiavajte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti od vašej pracovnej oblasti. Každý, kto vstupuje do pracovnej oblasti, musí používať osobné ochranné prostriedky.** *Úlomky obrobku alebo zlomené vkladacie nástroje môžu odlietať a spôsobiť zranenia aj mimo bezprostrednej pracovnej oblasti.*
- k) **Udržiavajte napájací kábel mimo dosahu rotujúcich**

vkladacích nástrojov. *Ak stratíte kontrolu nad nástrojom, napájací kábel sa môže pretrhnúť alebo zachytiť a vaša ruka alebo rameno sa môže vniknúť do rotujúceho vkladacieho nástroja.*

- l) **Pravidelne čistite vetracie otvory na elektrickom náradí.** *Dúchadlo motora nasáva prach do krytu a veľké nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť nebezpečenstvo v dôsledku elektrického prúdu.*
 - m) **Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Nepoužívajte elektrické náradie pri umiestnení na horľavom povrchu, ako je napríklad drevo.** *Iskry by mohli zapáliť tieto materiály.*
 - n) **Nepoužívajte vkladacie nástroje, ktoré vyžadujú kvapalné chladiace kvapaliny.** *Použitie vody alebo iných kvapalných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.*
- 1) Spätný ráz a príslušné bezpečnostné pokyny**

Spätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovaného rotujúceho rezného kotúča.

Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa zrýchli nekontrolovaný agregát s rezným kotúčom smerom nahor k obsluhu.

Ak sa napríklad rezný kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, hrana rezného kotúča, ktorá vnikne do obrobku, sa môže zachytiť, čo môže

spôsobiť zlomenie rezného kotúča alebo spätný ráz. Pritom sa môžu zlomiť rezné kotúče.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Je možné tomu predísť prijatím vhodných opatrení, ako je opísané nižšie.

a) Elektrické náradie držte pevne a napolohujte telo a ruky tak, aby absorbovali sily spätného rázu. *Obsluha môže kontrolovať sily spätného rázu a reakcie prijatím vhodných opatrení.*

b) Vyhňte sa oblasti pred a za rotujúcim rezným kotúčom. *Spätný ráz vystrelí agregát s rezným kotúčom smerom nahor k obsluhu.*

c) Nepoužívajte reťazové, rezbárske ani ozubené pílové kotúče, ani segmentované diamantové kotúče s medzerami širšími ako 10 mm. *Takéto vkladacie nástroje často spôsobujú spätný ráz alebo stratu kontroly nad elektrickým náradím.*

d) Zabráňte zablokovaniu rezného kotúča alebo prílišnému prítlačnému tlaku. *Nevykonávajte nadmerne hlboké rezy. Preťaženie rezného kotúča zvyšuje jeho zaťaženie a náchylnosť na zaseknutie alebo zablokovanie, a tým sa zvyšuje možnosť spätného nárazu alebo zlomenia brúsneho kotúča.*

e) Ak sa rezný kotúč zasekne alebo ak prerušíte prácu, vypnite elektrické náradie a držte agregát s rezným kotúčom

v pokoji, až kým sa nezastaví kotúč. Nikdy sa nesnažte vytiahnuť z rezu rezný kotúč, ktorý je stále v prevádzke, inak by mohol vzniknúť spätný náraz. *Identifikujte a odstráňte príčinu zaseknutia.*

f) Nespúšťajte elektrické náradie, keď sa nachádza v obrobru. *Pred opatrným pokračovaním v rezaní musí rezný kotúč dosiahnuť plné otáčky. Inak sa môže kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrobru alebo zapríčiniť spätný ráz.*

g) Podoprite veľké obroby, aby ste znížili riziko spätného nárazu zo zaseknutého rezného kotúča. *Veľké obroby sa môžu prehýbať pod vlastnou váhou. Obrobok musíte podoprieť na oboch stranách kotúča, a to teda v blízkosti rezu aj na okraji.*

4. Pred použitím

Kontrola produktu a obsahu dodávky

- Odstráňte stojan na rozbrusovanie a príslušenstvo z obalu.
- Skontrolujte, či je dodávka kompletná (pozrite kapitolu „Obsah dodávky/ Popis súčastí“).
- Skontrolujte, či stojan na rozbrusovanie alebo príslušenstvo nevykazujú známky poškodenia.
- Ak sú niektoré diely poškodené alebo chýbajú, stojan na rozbrusovanie nepoužívajte. Obráťte sa na výrobcu prostredníctvom servisného miesta uvedeného na záručnej karte.

Montáž (obr. B – K)

Na montáž potrebujete:

Imbusové kľúče (veľ. 4, 5 a 6)

Otvorené kľúče (veľ. 10 mm, 14 mm, 17 mm)

- Pripevnite otočné rameno **13** k základnej doske **6** pomocou priložených skrutiek **A** a podložiek **B**.
Otočné rameno ešte úplne nedoťahujte: Neskôr ho ešte donastavujete.
- Pripevnite rukoväť **12** k otočnému ramenu pomocou priloženej matice **C** a podložky **D**.
- Namontujte oba držiaky k otočnému ramenu **11** pomocou imbusových skrutiek a imbusového kľúča (veľ. 6). Nedoťahujte ich príliš pevne; nastavenie dokončíte neskôr.
- Vložte obe nastavovacie skrutky (**1** a **10**) s príslušnými maticami do otvorov v otočnom ramene. Nastavovacia skrutka s rovnou prítlačnou pätkou by mala byť namontovaná v hornom vybraní; skrutka so uhlovou prítlačnou pätkou v dolnej štrbine. S nimi neskôr upnete uhlovú brúsku do držiaka. Prítlačné pätky nastavovacích skrutiek musia neskôr doliehať na kryt uhlovej brúsky.
- Namontujte ochranný kryt **2** zasunutím držiaka **5** do príslušného otvoru v otočnom ramene a zaistením príslušnou krídlou maticou **E**.
Upozornenie: Ochranný kryt sa musí umiestniť nad ochranným krytom uhlovej brúsky.
- Teraz upevnite uhlovú brúsku v držiaku. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 - 1) Upnite uhlovú brúsku s namontovaným rezným kotúčom, ale bez prídavnej rukoväte, medzi oba držiaky.

- 2) Uhlovú brúsku zaistite zaskrutkovaním upevňovacej skrutky **4** so závitom vhodným pre vašu uhlovú brúsku (veľkosť M6, M8 alebo M10) spolu s príslušnou dištančnou podložkou **9** a podložkou (vpredu) do oboch otvorov pre prídavnú rukoväť uhlovej brúsky. Použite dodané plastové puzdrá na zvýšenie stability konštrukcie a na zabránenie poškodenia povrchu uhlovej brúsky.
 - Uistite sa, že používate plastové objímky, ktoré zodpovedajú požadovaným skrutkám. Pre skrutku M10 **4** nepotrebuje žiadne plastové objímky.
 - Súčasťou balenia sú tri rozpery **9** rôznych dĺžok. Vyberte si rozperu s požadovanou dĺžkou.
- 3) Pevným zaskrutkovaním oboch poistných matíc na dvoch držiakoch **11** zvýšite pevnosť, s akou je upnutá uhlová brúška.
- 4) Zarovnajete uhlovú brúsku s otočným ramenom a rozperou **9** tak, aby rezný kotúč vstúpil do reznej medzery v základnej doske, ale nedotýkal sa pracovného stola dole. Teraz dotiahnite oba držiaky.
- 5) Nastavovacie skrutky s prítlačnou pätkou (**1** a **10**) upravte tak, aby bol rezný kotúč kolmo na základnú dosku **6**, a zaistíte ich imbusovým kľúčom (veľ. 4), aby ste zabezpečili pevné upnutie uhlovej brúsky.
- 6) Po miernom uvoľnení imbusovej skrutky **A** nastavte otočné rameno **13** pomocou imbusového kľúča (veľ. 5) tak, aby bol rezný kotúč zapustený v reznej medzere v základnej doske **6**. Potom znova utiahnite obe skrutky.
- 7) Upevnite napájací kábel uhlovej brúsky ku káblovej svorke **3** na otočnom ramene **13**.
- 8) Upevnite stojan na rozbrusovanie k pracovnému stolu pomocou dvoch

montážnych otvorov na základnej doske [6]. Uistite sa, že stôl a stojan stoja bezpečne. (Upevňovacie skrutky nie sú súčasťou dodávky).

⚠ POKYN!

Spustíte uhlovú brúsku približne na jednu minútu. Znova ju vypnite, odpojte napájací kábel a skontrolujte, či všetky skrutky a skrutkové spoje pevne priliehajú. V prípade potreby dotiahnite spoje.

Váš stojan na rozbrusovanie je pripravený na prevádzku.

5. Použitie

⚠ VÝSTRAHA!

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia dodané so stojanom na rozbrusovanie, uhlovou brúskou, ako aj reznými kotúčmi.

Pri použití rezných kotúčov s priemerom 125 mm sú možné priame rezy až do priemeru 35 mm.

Pri použití opotrebovaných rezných kotúčov sa zníži maximálny možný rozmer zodpovedajúcim spôsobom.

Upínacie zariadenie (obr. L)

- Umiestnite obrobok medzi čeluste upínacieho zariadenia [8].
- Uvoľnite imbusové skrutky [E] pomocou imbusového kľúča (veľ. 6), aby ste nastavili veľký doraz [F]. Opäť pevne dotiahnite imbusové skrutky.

- Uvoľnite imbusové skrutky [E] pomocou imbusového kľúča (veľ. 6), aby ste nastavili malý doraz [G].
- Nastavte dorazy tak, aby bol obrobok uprostred rezného kotúča.
- Otočte otočný gombík [7] v smere hodinových ručičiek, aby ste upevnili obrobok.
- Ak chcete obrobok uvoľniť, otočte otočný gombík proti smeru hodinových ručičiek.

Upínacie zariadenie [8] (spravidla predmontované) je možné namontovať na základnú dosku stojana na rozbrusovanie pomocou priložených skrutiek, podložiek a matic. Na tento účel sú v základnej doske [6] k dispozícii otvory.

Skrutky a matice príliš nedoťahujte, aby ste nepoškodili základnú dosku alebo upínacie zariadenie.

Rozbrusovanie (obr. M)

⚠ UPOZORNENIE!

Dôležité: Uistite sa, že dĺžka obrobku zodpovedá minimálne polovici dorazu. V opačnom prípade sa môže obrobok uvoľniť a vyvrátiť.

- Upevnite obrobok podľa vyššie uvedeného postupu.
- Pomaly zatlačte rukoväť [12] smerom nadol. Nevyšívajte nadmerný tlak a vyhýbajte sa náhlym pohybom.

6. Údržba, čistenie, skladovanie a preprava

VÝSTRAHA!

Pred akýmkoľvek nastavovaním, údržbou alebo opravou vytriahnite elektrickú zástrčku uholvej brúsky.

Údržba

Stojan na rozbrusovanie je v maximálnej miere bezúdržbový, musí sa však udržiavať bez oleja, mastnoty a prachu.

Používajte iba náhradné diely/ príslušenstvo od výrobcu alebo autorizovaných odborných dielní.

Opravy smie vykonávať iba odborník alebo autorizovaný servis. Odborníci sú osoby so zodpovedajúcim odborným vzdelaním a skúsenosťami, ktorým sú známe požiadavky na konštrukciu a prevedenia stojana na rozbrusovanie a chápu bezpečnostné predpisy.

Čistenie

- Stojan na rozbrusovanie vyčistite vlhkou handričkou. V žiadnom prípade nepoužite ostré a/alebo abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Po vyčistení nechajte všetky diely úplne vysušiť.

Skladovanie

- Pred uskladnením vyčistite stojan na rozbrusovanie.
- Keď stojan na rozbrusovanie nepoužívate, skladujte ho na bezpečnom, chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí.

Preprava

- Stojan na rozbrusovanie prepravujte chránený pred nárazmi a vibráciami a v originálnom balení.

7. Recyklácia

Likvidácia obalov, papiera a tlačovín



Zlikvidujte obaly, papier a tlačoviny podľa typu materiálu a miestnych nariadení platných vo vašej oblasti.

Likvidácia výrobku

Nepoužiteľné prístroje odovzdajte na recykláciu na zberných miestach. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie získate na príslušnom zodpovednom úrade.

8. Odstránenie chýb

Problém	Možné príčiny	Odstránenie
Stojan na rozbrusovanie kĺže alebo sa kolíše	Žiadna rovná a vodorovná pracovná plocha	Nainštalujte stojan na rozbrusovanie na rovnú a vodorovnú plochu.
Kĺzanie uhlovej brúsky.	Uhlová brúska nie je bezpečne a pevne namontovaná.	Upevnite skrutkové spojenia a skrutky.

9. Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode EÚ sa nachádza na predposlednej strane tohto návodu na obsluhu.

**(EN)****ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY**

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).

(DE)**ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(FR)**ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE**

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).

(NL)**ORIGINELE EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Wij (4) verklaren uitdrukkelijk en onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het object (1) van deze verklaring in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie (2).

Verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen (3).

Technische documentatie is verkrijgbaar bij: (4).

(ES)**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE ORIGINAL**

Nosotros (4) declaramos expresamente y bajo nuestra propia responsabilidad que el objeto (1) de la presente declaración cumple todas las disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión (2).

Referencias de las normas armonizadas aplicadas (3).

Documentación técnica disponible en: (4).

(IT)**ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU/CE**

Dichiariamo (4) espressamente e sotto la nostra responsabilità che l'oggetto (1) della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti leggi di armonizzazione dell'Unione (2).

Riferimenti alle norme armonizzate applicate (3).

Documenti tecnici disponibili presso: (4).

(CZ)**ORIGINÁL EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výslovně a ve vylučné odpovědnosti prohlašujeme (4), že předmět (1) tohoto prohlášení odpovídá všem příslušným ustanovením následujících harmonizačních právních předpisů unie (2).

Místa uložení aplikovaných harmonizovaných norem (3).

Technické podklady lze obdržet u: (4).

(SK)**ORIGINÁL PREHLÁSENIA O ZHODE S EÚ/ES**

Vyslovene prehlasujeme v rámci našej výhradnej zodpovednosti, že objekt (1) tohto prehlásenia je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nasledujúcej harmonizačnej legislatívy Unie (2).

Referencie k použitým harmonizačným normám (3).

Technický súbor je dostupný u: (4).

(HU)**EREDETI EU/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Felhasználóink teljes tudatában kijelentjük (4), hogy a jelen nyilatkozat tárgya (1) megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályok releváns rendelkezéseinek (2).

A felhasználóknak alkalmazott harmonizált szabványok hivatkozásai (3).

A műszaki dokumentáció elérhető az alábbi helyen: (4).

(PL)**ORYGINALNA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE**

Wyraźnie (4) deklarujemy, na naszą własną odpowiedzialność, że przedmiot (1) tej deklaracji jest w zgodzie ze wszystkimi odnoszonymi postanowieniami następującej unijnej legislacji harmonizacyjnej (2).

Użyte odсылке do norm zharmonizowanych (3).

Dokumentacja techniczna jest dostępna w: (4).

(DK)**ORIGINAL EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Vi (4) erklærer på eget ansvar, at det objekt (1) der er omfattet af denne erklæring er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i følgende EU-harmoniseringslovgivning (2).

Henvisninger til de anvendte harmoniserede standarder (3).

Den tekniske fil er tilgængelig fra: (4).

(1)	(2)	(3)
Angle grinder stand Winkelschleiferständer Support pour meuleuse d'angle Staander voor haakse slijper Soporte para amoladora angular Supporto per smerigliatrice angolare Stojan pro úhlovou brusku Stojan na uhlovú brúsku Szögcsiszoló állvány Podstawka szlifierki kątowej Vinkelslijberstativ Mod.: PWS B1 WWS-WSST125-YY01 15-03497 – 2025-10	2006/42/EC	Annex I of 2006/42/EC

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria



WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH
 Gewerbeparkstraße 9 | 5081 Anif, Austria
 office@walteronline.com | www.walteronline.com
 TEL: +43 (0) 6244/22091-0

Matthias Engelhardt
 Product Manager
 Anif, 10.09.2025

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Austria

V. 1.0

Stav informácií:

10/2025

IAN 496301_2504