



WINKELSCHLEIFERSTÄNDER



PWS B1
WWS-WSST125-YY01







DE







WINKELSCHLEIFERSTÄNDER

Originalbetriebsanleitung

A

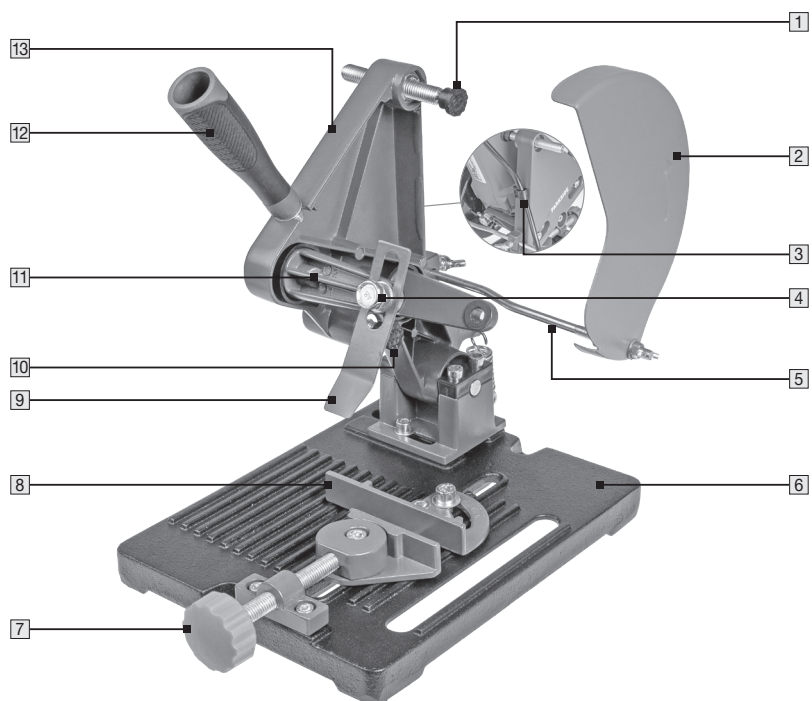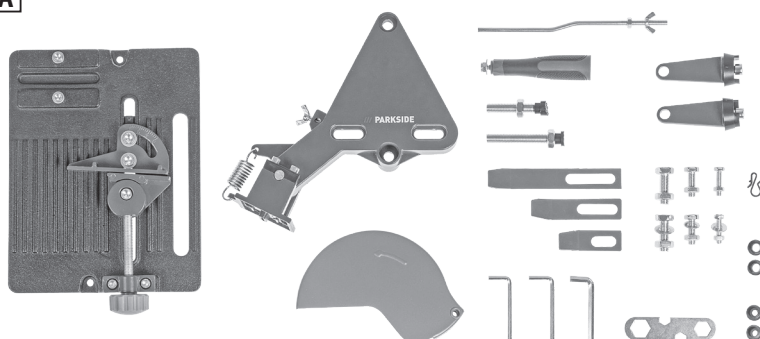

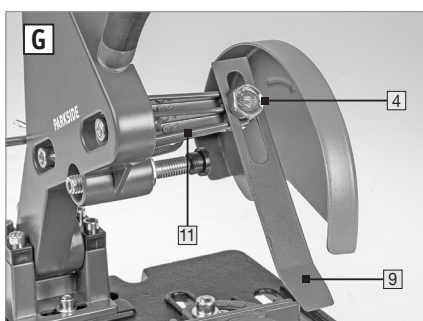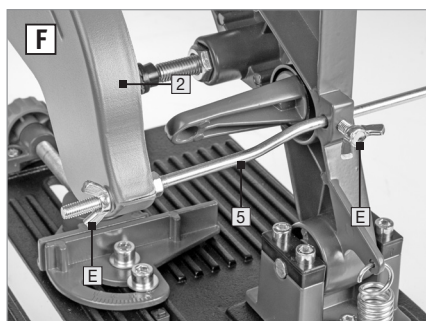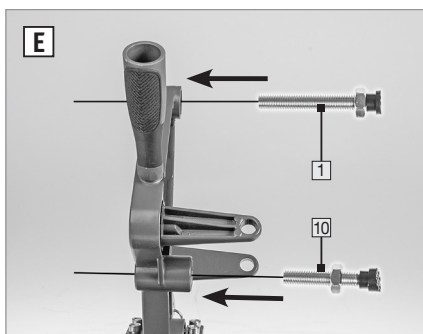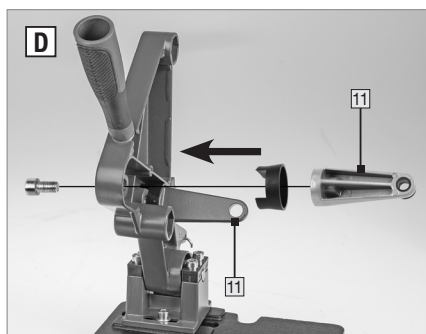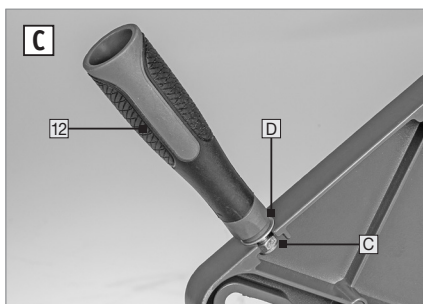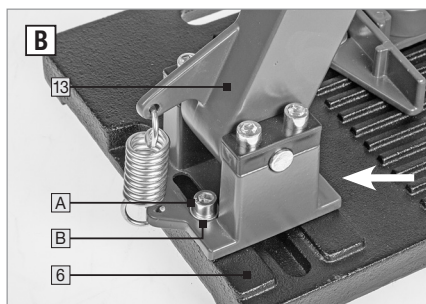

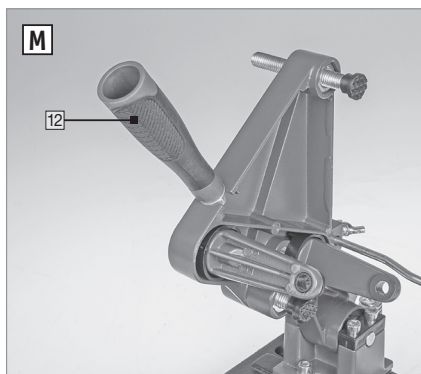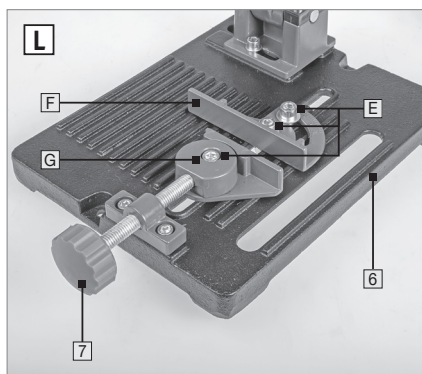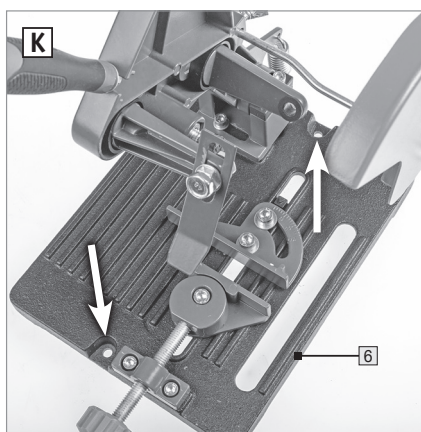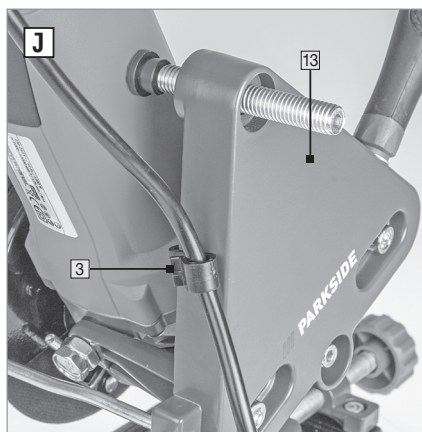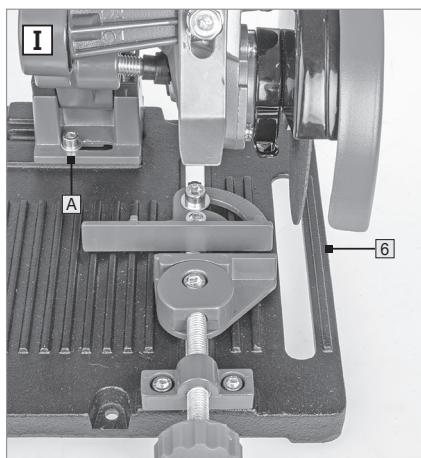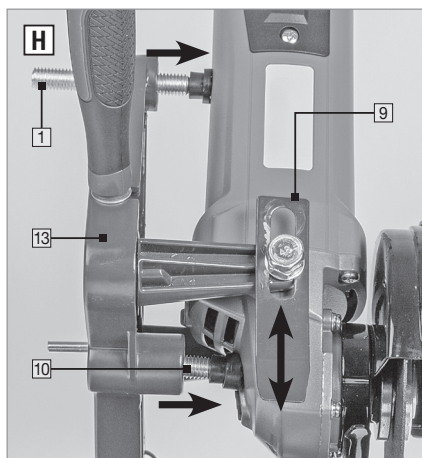

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	06
Verwendete Symbole	06
Lieferumfang (Abb. A)	07
Teilebezeichnung	07
2. Technische Daten	07
3. Sicherheit	07
Bestimmungsgemäße Verwendung	07
Sicherheitshinweise	08
Sicherheitshinweise für Trennschleifmaschinen	08
4. Vor Verwendung	11
Produkt und Lieferumfang prüfen	11
Montage (Abb B - K)	11
5. Verwendung	13
Klemmvorrichtung (Abb L)	13
Trennen (Abb M)	13
6. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	14
Wartung	14
Reinigung	14
Lagerung	14
Transport	14
7. Recycling	14
Verpackungen, Papier und Druckerzeugnisse entsorgen	14
Produkt entsorgen	14
8. Fehlerbehebung	15
9. Konformitätserklärung	15

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Winkelschleiferständers (im Folgenden nur „Trennständer“ oder „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung hin.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Bedienungsanleitung lesen.



Achtung!



Tragen Sie einen Gehörschutz.



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie eine Staubmaske.



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie einen Schutzschild.



Ruckartige Bewegungen vermeiden. Gleichmäßigen Druck auf das Werkstück ausüben.



Keine weiteren Personen im Aktionsradius erlaubt.

Die Modellbezeichnung auf dem Produkt ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

PWS B1
WWS-WSST125-YY01

=

Winkelschleiferständer

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Schwenkarm
- 1 x Grundplatte inkl. Klemmvorrichtung
- 1 x Handgriff
- 2 x Halter
- 2 x Justierschrauben
- 6 x Halteschraube je 2x M6/M8/M10
- 3 x Unterlegscheibe je 1x M6/ M8/M10
- 6 x Schraubenmutter je 2x M6/M8/M10
- 3 x Abstandshalter je 1x 60/90/130 mm
- 4 x Kunststoffhülse je 2x M6/M8
- 1 x Bügel für Schutzhaube
- 1 x Schutzabdeckung
- 3 x Innensechskantschlüssel (Gr. 4, 5 und 6)
- 1 x Maulschlüssel (10mm, 14mm, 17mm)
- 1 x Kabelklemme

Teilebezeichnung

- 1 Justierschraube mit geradem Druckschuh
- 2 Schutzhaube
- 3 Kabelklemme
- 4 Halteschraube:
 - 2x Schraube, Mutter M6 und Beilagscheibe inkl. Kunststoffhülse
 - 2x Schraube, Mutter M8 und Beilagscheibe inkl. Kunststoffhülse
 - 2x Schraube, Mutter M10 und Beilagscheibe
- 5 Bügel für Schutzhaube
- 6 Grundplatte
- 7 Drehknopf
- 8 Klemmvorrichtung
- 9 Abstandshalter (3 Längen)
- 10 Justierschraube mit abgewinkeltem Druckschuh
- 11 Halter (2x)
- 12 Handgriff
- 13 Schwenkarm

2. Technische Daten

Modellnr	PWS B1 WWS-WSST125-YY01
Maße:	ca. 27 x 19 x 29 cm (L x B x H)
Gewicht:	3,04 kg
Trennscheibe Durchmesser	125mm

Max. Maße des Werkstücks

Rohre:

Rundrohr: 30 x 2 mm ($\varnothing$ x D)
andere Formen: 30 x 2 mm (B x D)

Stangen:

Rundeisen: 12 mm ($\varnothing$)
andere Formen: 12 mm (B)

Platten:

45 x 2 mm (B x D)

3. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Trennstander ist für den Privatgebrauch konstruiert worden und für folgende Einsatzzwecke im Hobby- und DIY Bereich vorgesehen:

- Ausschließlich zum Trennen mit gebundenen verstärkten Trennscheiben (EN 12413). Für Winkelschleifer mit einer Scheibengröße von $\varnothing$ 125mm. Geeignet für Winkelschleifer mit Handgriff-Gewinde M6/M8/

M10 (z. B. Parkside PWS 125 G6, PPWS 125 A1) sowie für die meisten Einhandwinkelschleifer mit Scheibengröße 125 mm.

- Nicht zur Verwendung mit Diamanttrennscheiben zulässig.

Der Trennständer darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieser Winkelschleiferständer versehen ist, sowie die in der Bedienungsanleitung für Ihren Winkelschleifer enthaltenen allgemeinen Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge und besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen.

Ver säumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise für Trennschleifmaschinen

- a) Halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutzhaube soll die Bedienerperson vor Bruchstücken**

und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen.

- b) Verwenden Sie ausschließlich gebundene verstärkte Trennscheiben für Ihr Elektrowerkzeug, welche für das Elektrowerkzeug geeignet und vorgesehen sind. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.**
- c) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.**
- d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.**
- e) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.**
- f) Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs**

müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. *Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.*

- g) **Schleifscheiben und Flansche müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen.** *Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.*
- h) **Verwenden Sie keine beschädigten Schleifscheiben. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung die Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Schleifscheibe herunterfällt, überprüfen Sie, ob es/sie beschädigt ist, oder verwenden Sie eine unbeschädigte Schleifscheibe. Wenn Sie die Schleifscheibe kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf und lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Schleifscheiben brechen meist in dieser Testzeit.**
- i) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz,**

Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Der Augenschutz muss vor herumfliegenden Fremdkörpern schützen, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.

- j) **Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.**
- k) **Halten Sie die Anschlussleitung von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann die Anschlussleitung durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.**
- l) **Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in**

das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.

- m) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brennbarer Materialien. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es auf einer brennbaren Oberfläche wie beispielsweise Holz steht. Funken könnten diese Materialien entzünden.**

- n) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.**

1) Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge einer hakenden oder blockierten drehenden Trennscheibe.

Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes Trennschleifaggregat nach oben in Richtung des Bedieners beschleunigt.

Wenn z. B. eine Trennscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Trennscheibe, die in das Werkstück eintaucht, verfangen und dadurch die Trennscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Hierbei können Trennscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

- a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen können. Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.**

- b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Bei einem Rückschlag wird das Trennschleifaggregat nach oben in Richtung des Bedieners getrieben.**

- c) Verwenden Sie kein Ketten-, Holzschnitt- oder gezähntes Sägeblatt sowie keine segmentierte Diamantscheibe mit mehr als 10 mm breiten Lücken. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.**

- d) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die**

*Möglichkeit eines Rückschlags
oder Schleifkörperbruchs.*

- e) **Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie das Trennschleifaggregat ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.**
- f) **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.**
- g) **Stützen Sie große Werkstücke ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.**

4. Vor Verwendung

Produkt und Lieferumfang prüfen

- Nehmen Sie den Trennstander und das Zubehör aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang / Teilebezeichnung“).
- Kontrollieren Sie, ob der Trennstander oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie den Trennstander nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Servicestelle an den Hersteller.

Montage (Abb B - K)

Zur Montage benötigen Sie:
Innensechskantschlüssel (Gr. 4, 5 und 6)
Maulschlüssel (Gr. 10mm, 14mm, 17mm)

- Befestigen Sie den Schwenkarm **13** mit den dazu gehörenden Schrauben **A** und Beilagscheiben **B** auf der Grundplatte **6**.
Schrauben Sie den Schwenkarm noch nicht ganz fest: Sie werden ihn später noch nachjustieren.
- Befestigen Sie den Handgriff **12** mit der dazugehörigen Mutter **C** und Beilagscheibe **D** am Schwenkarm.
- Montieren Sie beide Halter **11** mit den Innensechskantschrauben und Innensechskantschlüssel (Gr. 6) am Schwenkarm. Drehen Sie diese jedoch noch nicht zu fest; Sie werden später noch fertig eingerichtet.
- Stecken Sie beide Justierschrauben (**1** und **10**) mit der dazugehörigen Mutter in die Aufnahmen im Schwenkarm. Die Justierschraube mit dem geraden Druckschuh sollte in der oberen Aussparung montiert

werden; die mit dem abgewinkelten Druckschuh in der unteren Aussparung. Mit diesen werden Sie später den Winkelschleifer in der Halterung einklemmen. Die Druckschuhe der Justierschrauben müssen später auf dem Gehäuse des Winkelschleifers aufliegen.

- Montieren Sie die Schutzhaube [2], indem Sie den Bügel [5] in die entsprechende Öffnung im Schwenkarm stecken und mit der passenden Flügelmutter [E] befestigen.
Hinweis: Die Schutzabdeckung muss sich über der Schutzkappe des Winkelschleifers befinden.
- Befestigen Sie jetzt den Winkelschleifer in der Halterung. Dazu befolgen Sie folgende Schritte:
 - 1) Klemmen Sie den Winkelschleifer mit montierter Trennscheibe, jedoch ohne Zusatzhandgriff, zwischen den beiden Haltern.
 - 2) Spannen Sie den Winkelschleifer fest, indem Sie Halteschraube [4] mit dem für Ihren Winkelschleifer passenden Gewinde (Größe M6, M8 oder M10 zusammen mit dem passenden Abstandshalter [9] und Beilagscheibe (vorne) in beide Öffnungen für den Zusatzhandgriff des Winkelschleifers drehen. Verwenden Sie die mitgelieferten Kunststoffhülsen, um der Konstruktion mehr Stabilität zu verleihen und um die Oberfläche des Winkelschleifers nicht zu beschädigen.
 - Achten Sie darauf, dass Sie die Kunststoffhülsen passend zu den benötigten Schrauben verwenden. Für die Schraube M10 [4] benötigen Sie keine Kunststoffhülse.
 - Es liegen 3 Abstandshalter [9] verschiedener Länge bei. Wählen Sie den Abstandshalter, der die benötigte Länge aufweist.

- 3) Indem Sie die beiden Sicherungsmuttern fest zu den beiden Haltern [11] schrauben, erhöhen Sie die Festigkeit, mit der der Winkelschleifer eingespannt ist.
- 4) Richten Sie den Winkelschleifer in den Schwenkarm und den Abstandshalter [9] so ein, dass die Trennscheibe in den Trennsplatt der Grundplatte eintaucht, jedoch den darunter befindlichen Arbeitstisch nicht berührt. Ziehen Sie beide Halter nun fest.
- 5) Stellen Sie die Justierschrauben mit Druckschuh ([1] und [10]) so ein, dass die Trennscheibe senkrecht zur Grundplatte [6] steht und fixieren diese mittels Innensechskantschlüssel (Gr. 4), sodass der Winkelschleifer fest eingespannt ist.
- 6) Justieren Sie den Schwenkarm [13] nach leichtem Lösen der Innensechskantschraube [A] mittels Innensechskantschlüssel (Gr. 5) so, dass die Trennscheibe mittig in dem Trennsplatt der Grundplatte [6] eintaucht, anschließend ziehen Sie beide Schrauben wieder fest an.
- 7) Befestigen Sie das Netzkabel des Winkelschleifers an der Kabelklemme [3] am Schwenkarm [13].
- 8) Befestigen Sie den Trennständer an den beiden Befestigungslöchern der Grundplatte [6] auf dem Arbeitstisch. Stellen Sie sicher, dass Tisch und Ständer einen sicheren Stand haben. (Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEIS!

Schalten Sie den Winkelschleifer für ca. eine Minute ein. Schalten Sie ihn wieder aus, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Schraubverbindungen. Wenn nötig, ziehen Sie die Verbindungen fester an.

Ihr Trennstander ist jetzt betriebsbereit.

5. Verwendung

WARNUNG!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, die mit dem Trennstander, dem Winkelschleifer, sowie den Trennscheiben geliefert wurden.

Bei Verwendung von Trennscheiben mit einem Durchmesser von 125mm sind gerade Schnitte bis zu einem Durchmesser von 35 mm möglich.

Bei Verwendung abgenutzter Trennscheiben verringert sich die maximal mögliche Abmessung dementsprechend.

Klemmvorrichtung (Abb L)

- Legen Sie das Werkstück zwischen die Backen der Klemmvorrichtung [8].
- Lösen Sie die Innensechskantschrauben [E] mittels Innensechskantschlüssel (Gr. 6), um den großen Anschlag [F] zu verstellen. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben anschließend wieder fest.

- Lösen Sie die Innensechskantschrauben [E] mittels Innensechskantschlüssel (Gr. 6), um den kleinen Anschlag [G] zu verstellen.
- Stellen Sie die Anschläge so ein, dass sich das Werkstück in der Mitte der Trennscheibe befindet.
- Drehen Sie den Drehknopf [7] im Uhrzeigersinn um das Werkstück zu fixieren.
- Um das Werkstück zu lösen drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

Mittels den beiliegenden Schrauben, Beilagscheiben und Muttern kann die Klemmvorrichtung [8] (in der Regel vormontiert) an der Grundplatte des Trennständers montiert werden. Dazu sind in der Grundplatte [6] Aussparungen vorgesehen.

Ziehen Sie Schrauben und Muttern nicht zu fest an, damit weder die Grundplatte noch die Klemmvorrichtung beschädigt werden.

Trennen (Abb M)

VORSICHT!

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Länge des Werkstücks mindestens der Hälfte des Anschlages entspricht. Andernfalls kann sich das Werkstück lösen und herausschleudern.

- Befestigen Sie das Werkstück wie oben beschrieben.
- Drücken Sie den Handgriff [12] langsam nach unten. Keinen übermäßigen Druck ausüben und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.

6. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

WARNUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker des Winkelschleifers vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung.

Wartung

Der Trennständer ist weitgehend wartungsfrei, sollte aber von Öl, Schmierfett und Staub freigehalten werden.

Verwenden Sie nur Ersatzteile / Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten.

Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen oder einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung des Trennständers kennen und sich auf die Sicherheitsbestimmungen verstehen.

Reinigung

- Reinigen Sie den Trennständer mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungs- oder Lösungsmittel. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen

Lagerung

- Reinigen Sie den Trennständer vor der Lagerung.
- Bei Nichtgebrauch lagern Sie den Trennständer an einem sicheren, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Transport

- Transportieren Sie den Trennständer vor Stößen und Vibrationen geschützt und in der Originalverpackung.

7. Recycling

Verpackungen, Papier und Druckerzeugnisse entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackungen, Papier und Druckerzeugnisse in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

Produkt entsorgen

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde.

8. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Der Trennstander verrutscht oder wackelt	Keine ebene und waagrechte Arbeitsfläche	Montieren Sie den Trennstander auf einer ebenen und waagrechten Fläche.
Verrutschen des Winkelschleifers.	Winkelschleifer nicht sicher und fest montiert.	Schraubverbindungen und Schrauben fixieren.

9. Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der vorletzten Seite dieser Anleitung.



ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).



ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).



ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU/CE

Dichiariamo (4) espressamente e sotto la nostra responsabilità che l'oggetto (1) della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti leggi di armonizzazione dell'Unione (2).

Riferimenti alle norme armonizzate applicate (3).

Documenti tecnici disponibili presso: (4).



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE ORIGINAL

Nós (4) declaramos expressamente, sob a nossa própria responsabilidade, que o objeto (1) desta declaração está em conformidade com todas as disposições relevantes da seguinte legislação de harmonização da União (2).


Referências das normas harmonizadas aplicadas (3).

Documentação técnica disponível em: (4).

(1)	(2)	(3)
Angle grinder stand Winkelschleiferstander Support pour meuleuse d'angle Supporto per smerigliatrice angolare Suporte para rebarbadora angular Mod.: PWS B1 WWS-WSST125-YY01 15-03497 – 2025-10	2006/42/EC	Annex I of 2006/42/EC

(4)

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria



Matthias Engelhardt
Product Manager
Anif, 10.09.2025

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9

5081 Anif, Austria

V. 1.0

Stand der Informationen:

10/2025

IAN 496301_2504